



TECHNISCHES DATENBLATT – SUPER-CHROM **HX30SCH00B**

Gegossene mehrschichtige Hochleistungsfolie in einer Stärke von 90 µm, die mit einem druckempfindlichen Acrylatkleber auf Lösungsmittelbasis beschichtet ist. Strukturierter Kleber zur schnelleren Verklebung und Entfernung von Luftblasen. Speziell für zeitlich begrenzte Vollverklebungen von Fahrzeugen entwickelt. Ihre relative Verformbarkeit ermöglicht die Beschichtung von bestimmten gewölbten Flächen oder von Flächen mit 3D-Effekt (Schweißnähte oder Nieten). Glänzende, verspiegelte Oberfläche.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

		<u>Richtwert</u>	
•	Stärke (µm):	90 <u>Mittelwerte</u>	<u>Methoden</u>
•	Zugfestigkeit (N/25 mm):	min. 15	HEXNFX41021
•	Bruchdehnung (%):	min. 90	HEXNFX41021
•	Formbeständigkeit (mm) nach 168 Stunden bei 70°C:	< 0,4	HEXRET001

ABDECKMATERIAL:

- Transparente PET-Folie, Oberflächenschutz.
- Geprägter, silikonbeschichteter PET-Liner, 100 μm.
- Hygroskopisch stabilisiert.

KLEBEEIGENSCHAFTEN:

(Bei Erstellung des technischen Datenblatts gemessene Mittelwerte)

, C. I	- Stellang des teeninsenen Datenblates gemessene i	iiccci vv Ci cc j	
		<u>Mittelwerte</u>	<u>Methoden</u>
•	Schälfestigkeitstest 180° auf Glas (N/25 m nach einer Kontaktzeit von 20 Minuten nach einer Kontaktzeit von 24 Stunden	nm): 	HEXFTM001
•	Sofortige Klebkraft (N/25 mm):	17	HEXFTM009
•	Ablösekraft (N/25 mm):	0,3	HEXFTM003

KLEBER:

- Lösungsmittelbasierender Acrylatkleber.
- Strukturierter Kleber zur schnelleren Verklebung und Entfernung von Luftblasen.
- Sofortige, permanente Klebkraft; optimale Haftung nach einer Kontaktzeit von 24 Stunden.
- Trockenverklebung.

GEBRAUCHSHINWEISE:

 Bei einem mit Fahrerassistenzsystem (z. B. Spurwechselassistent) ausgerüsteten Fahrzeug ist vor jeglicher Verklebung mit einer Super-Chrom-Folie vorher ein Kompatibilitätstest der Folie mit dem Assistenzsystem durchzuführen.

HEXIS übernimmt keinerlei Haftung im Falle einer Funktionsstörung eines dieser Fahrerassistenzsysteme, falls die Fahrzeugsensoren mit Super-Chrom-Folie beschichtet wurden.

 Vor jeglicher Folienverklebung auf einem zum Ausgasen neigenden Untergrund obliegt es dem Auftraggeber bzw. Folierer, die Kompatibilität zwischen Folie/Untergrund sicherzustellen und eine optimale Ausgasung des Untergrunds (bei Synthetikglas, wie z. B. PMMA, Polycarbonat usw.) durchzuführen. Bei einer Blasenbildung infolge der Ausgasung des Untergrunds übernimmt der Folierer die Haftung.

<u>Vorsicht:</u> Die Oberfläche der Super-Chrom-Folie ist mit einer Schutzfolie versehen und wird dadurch geschützt. Diese Schutzfolie ist erst im letzten Augenblick vor dem Zuschneiden oder der Verklebung abzuziehen.

• Nach Abziehen des Oberflächenschutzes sind beim Arbeiten mit der Folie Handschuhe (GANTSCOV) zu tragen.

Die Super-Chrom-Folien sind sehr empfindlich, insbesondere gegen Kratzer und Druckspuren.

• Relativ verformbare Folie; nur für Rollmaterial und -fahrzeuge geeignet.

Das computergestützte Zuschneiden der Folie erfolgt auf eigenes Risiko des Kunden.

- Empfohlene Verarbeitungstemperatur: mind. +20 °C; bevorzugt bei zwischen 20 °C und 25 °C zu verkleben.
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +90 °C.
- Die Verklebung hat ausschließlich durch einen qualifizierten Folierer zu erfolgen.
- Nach Abziehen des Oberflächenschutzes und vor Abziehen des HEX'PRESS-Liners ist die gesamte Folie sehr genau zu überprüfen.

HEXIS übernimmt keinerlei Haftung für Reklamationen von optischen Folienmängeln (Kratzer, Blasen, matte Schattierungen usw.), die während des Abziehens des HEX'PRESS-Liners oder nach Zuschneiden und erneutem Aufrollen der Folie festgestellt wurden.

- Die Folie ist auf die Größe des zu beklebenden Gegenstands +10 cm zuzuschneiden.
- Die Rolle muss nach der Verklebung so schnell und sorgfältig wie möglich wieder verschlossen werden (Tiro).

Der Rest der Folie muss auf dem Originalrollenkern aufbewahrt werden, um ein optimales Erscheinungsbild zu bewahren.

- Es wird empfohlen, alle beweglichen Teile, die die Verklebung behindern könnten, zu entfernen (Verkleidungen, Zierleisten, Signalleuchten usw.).
- Der Untergrund muss sauber, trocken, glatt und ohne poröse Stellen sein; ebenso sollte er keine Spuren von Öl, Fett, Wachs, Silikon oder Elementen aus der Nanotechnologie enthalten.

Bei Reklamationen infolge von Folienablösung aufgrund von Nichteinhaltung der Anweisungen zur Reinigung des Untergrunds, lehnt HEXIS jegliche Verantwortung ab. Diese entsprechenden Reinigungshinweise sind auf unserer Website www.hexis-graphics.com unter der Rubrik "Professionals" / "Verarbeitungsanleitung", Kategorie "Folien für Vollverklebungen" nachzulesen.

- Es wird dringend empfohlen, unser MAGICSPRAY-Vollverklebungsmittel, das auf die Oberfläche einer mit neuem Wollfilz bezogenen Rakel zu sprühen ist, zur Folienverklebung zu verwenden. Dadurch wird das Gleiten der Rakel auf der Folie erleichtert und das Risiko von Kratzern während des Verklebens eingeschränkt.
- Bei lackierten Untergründen darf nur auf unbeschädigtem und gründlich vorbereitetem Originallack oder auf einem Lack, der den Qualitätsanforderungen und Herstellerspezifikationen entspricht, verklebt werden. Solche Lacke müssen bei der Verklebung vollkommen getrocknet und ausgegast sein.

HEXIS übernimmt keinerlei Haftung für Verklebungen auf ungeeignetem oder nicht kompatiblem Untergrund.

- Bei der Verarbeitung kann die Folie auf folgende Temperaturen erwärmt werden: 30 °C bis 40 °C.
- Größtmögliche Verformung: 20 %.

Aufgrund ihrer Zusammensetzung kann es bei den Super-Chrom-Folien zu leichten, unwiderruflichen Beeinträchtigungen des Aussehens kommen (Verblassen, Glanzverlust usw.), wenn die Dehnungen und Verformungen zu stark sind. Solche Mängel werden von HEXIS durch keinerlei Garantie abgedeckt.

 Schneiden Sie die Folien möglichst so ab, dass sie etwa 3 mm größer sind, als die zu verklebenden Flächen. Die überstehende Folie ist auf benachbarten oder gegenüberliegenden Flächen, sowie unter Dichtungen oder Zierleisten usw. zu verkleben.

Auf diese Weise verringert sich das Risiko einer Folienablösung durch mechanische Einwirkungen auf die Folienränder.

- Die Endreinigung der gesamten Verklebung sollte mit dem Produkt LASERWASH von ProTech® und einem Mikrofasertuch erfolgen, um bei der Verklebung entstandene Verschmutzungen zu entfernen. Die Kleberändern sind besonders schonend zu behandeln.
- Super-Chrom-Folien verschmutzen leichter als glänzende PVC-Folien. Diese Folienart erfordert eine sorgfältigere und sanftere Reinigung als alle anderen. Zu benutzen ist entweder ein Naturschwamm oder ein Mikrofasertuch, Wasser oder die von HEXIS angebotenen ProTech[®] Reinigungsmittel.

<u>Vorsicht:</u> Um eine optimale Haftung zu garantieren, sollte eine erste Reinigung mit Wasser erst 92 Stunden nach der Verklebung durchgeführt werden.

HEXIS übernimmt keinerlei Verantwortung, wenn die Reinigung mit Produkten unbestimmter Zusammensetzung, mit Hochdruckreinigern bzw. automatischen Anlagen erfolgt, oder aber mit Mitteln durchgeführt wird, die von HEXIS nicht ausdrücklich schriftlich genehmigt wurden.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN:

• Empfehlung (sofern möglich bitte beachten): Sonneneinstrahlung, längerfristige Witterungseinwirkung und Luftverschmutzung können zu einer Alterung der Folie führen⁽¹⁾. Ein mit Super-Chrom foliertes Fahrzeug muss so oft wie möglich vor Sonneneinstrahlung und Wettereinflüssen (Regen, Tau usw.) geschützt werden: tagsüber im Schatten, nachts in einer geschlossenen Garage parken (notfalls das Fahrzeug mit einer Schutzplane abdecken).

- Die Folienfarbe wird von HEXIS kontrolliert, so dass eine farbgetreue Wiedergabe gewährleistet wird. Nichtsdestotrotz empfiehlt HEXIS für den Fall, dass mehrere Rollen derselben Farbe gleichzeitig verarbeitet werden müssen, nur Material mit derselben Chargennummer zu verwenden.
- Von jedem Projekt ist ein etwa A4-großes Muster jeder verwendeten Rolle aufzubewahren.

HEXIS behält sich das Recht vor, Reklamationen zurückzuweisen, wenn der Kunde dieses nicht benutzte Muster, dessen Konformität er in Frage stellt, nicht vorlegen kann.

 Weitere Informationen zu den Verarbeitungsmethoden der Super-Chrom-Folien finden Sie in der Verklebeanleitung unter der Rubrik "Professionals" / "Verarbeitungsanleitung", Kategorie "Folien für Vollverklebungen", auf unserer Website www.hexis-graphics.com.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):
 - 2 Jahre bei Lagerung in ungeöffneter Originalverpackung, bei einer Temperatur von 15 °C bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 70 %.
- Nach der Verklebung:


Die Rolle ist mit einem Tiro-Klebeband sachgemäß in ihrer Originalverpackung zu verschließen; bei einer Lagerungstemperatur zwischen 15 °C und 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 70 %.

HALTBARKEITSRICHTWERTE: (mitteleuropäisches Klima)

- Bei vertikaler Ausrichtung im Außenbereich; ungereinigt: bis zu 1 Jahr.
- Gereinigte Folie: je nach Häufigkeit und Art der Reinigung.
- Die oben genannten Ergebnisse werden bei vertikaler Ausrichtung (± 10°) im Außenbereich erzielt. Eine Ausrichtung in einem anderen Winkel mindert die Beständigkeit gegen Klimaeinflüsse, wodurch eine Beeinträchtigung des Glanzgrads und der Farbe, ja sogar mehlige Flecken entstehen können. Auf einer Motorhaube angebracht ist der Alterungsprozess besonders ausgeprägt wegen der horizontalen Ausrichtung und der Hitzeeinwirkung des Motors.
- Die Farbpigmente beeinflussen die Dauer der Farbstabilität. Eine Schätzung dieser Dauer wird mittels beschleunigter Alterungstests durch UV-Strahlung und Freibewitterung ermittelt.
- Um die Haltbarkeiten bei nicht vertikaler Ausrichtung abzuschätzen, müssen die Werte durch den Index der nachfolgenden Tabelle dividiert werden.

Ausrichtung	Teilungsindex ⁽²⁾ Mitteleuropäisches Klima	
Nicht vertikale Ausrichtung	2	
Horizontale Ausrichtung (± 10°)	2,8	

Tabelle: Teilungsindex

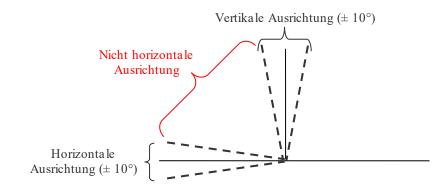

 Die tatsächliche Haltbarkeit eines Produkts hängt von einer Vielzahl von Parametern ab, zu denen beispielsweise die Qualität und Vorbereitung des Untergrunds, die Umgebungsbedingungen (Umfeld, Klima, Einstrahlungswinkel), die Folienpflege und das Ausmaß der Luftverschmutzung gehören.

Die Haltbarkeitsrichtwerte der Folien gemäß jeweiliger Klimazone sind den "UMRECHNUNGSREGELN DER HALTBARKEITSRICHTWERTE NACH GEOGRAFISCHEN ZONEN" unter der Rubrik "Professionals" / "Haltbarkeit" auf unserer Website www.hexisgraphics.com zu entnehmen.

HINWEIS:

⁽I) Bei starker Beschädigung der Folie (Verblassung, Mehlstaub, braune Färbung) durch lange und intensive Sonneneinstrahlung, Freibewitterung oder Schadstoffaussetzung muss diese umgehend entfernt werden, um eine Schädigung der darunterliegenden Lackschicht zu verhindern.

⁽²⁾ Die in diesem Dokument genannten Haltbarkeitswerte stellen keine Garantie bzw. zugesicherte Eigenschaft dar. Es handelt sich lediglich um die geschätzte Dauer, wie lange die Folie bei normalem Betrachtungsabstand ein korrektes Erscheinungsbild aufweist. Eine Materialverschlechterung (leichte und fortschreitende Veränderung der Farbe und des Glanzes) ist ein natürliches und unvermeidliches Phänomen.

Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des

Produkts vor jedem Einsatz prüfen.

Die oben gegannten Messpormen dienen als Grundlage für die Ausarheitung unserer eigenen Messverfahren, die auf Anfrage erhältlich sind. Bitte wenden Si

Die oben genannten Messnormen dienen als Grundlage für die Ausarbeitung unserer eigenen Messverfahren, die auf Anfrage erhältlich sind. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn sie über das gegenwärtig angewandte Verfahren informiert werden möchten.

Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com.aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.